

NORDRE FLATÅSEN BL 068
v/ Trondheim og Omegn Boligbyggelag
c/o Fakturamottak PB 4393 Vika
8608 MO I RANA

Målernr	Målepunktsid:	Saksnr:	Dato:
7350049083772108	68489879	243198	11.04.2016

Vedtak

Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 25.02.2016

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 127605-001.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn (DLE), kontroll av det elektriske anlegg tilknyttet TrønderEnergi Nett AS sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av DLE, jf. el-tilsynsloven § 3 og fel § 7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Vedtak

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og seinest innen 10.06.2016 jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9

DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

De påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes via DLE.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 - 19.

Hvis De besørger retting av påviste feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Ved evt. forespørsler, ring 73934424.

Med hilsen

TrønderEnergi Nett AS



Håvard Hyllmark

Elsikkerhetsingeniør

TrønderEnergi Nett AS

Telefon: 07250

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Kløbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenerginett.no
dle@tronderenergi.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

TrønderEnergi Nett AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 07250

NORDRE FLATÅSEN BL 068
v/ Trondheim og Omegn Boligbyggelag
c/o Fakturamottak PB 4393 Vika
8608 MO I RANA

Garasje
NEDRE FLATÅSVEG 490
7099 FLATÅSEN

Saksnr.
243198

Anleggsnr.
127605-001
Målepunktsid.
68489879

Kontrolltype
PERIODISK

Pinkode
5031

Målernr.
7350049083772108
Kontrolldato
25.02.2016

Beh. av
Håvard Hyllmark

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle@tronderenergi.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Sikringsfordeling
Ladestasjoner | Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. fel § 32
<i>Kombivern var ikke merket på kursfortegnelse.</i> |
| 2 | Sikringsfordeling
Ladestasjoner | Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. fel § 16
<i>Anlegget er underdimensjonert i forhold til antall ladestasjoner. Samtidighetsfaktoren kan bare reduseres hvis det er installert laststyring.</i> |
| 3 | Garasje
Ladestasjoner | Utstyr/anleggsdel var utsatt for skadelig mekanisk påkjenning. Jf. fel § 28
<i>Dette gjelder for ladekabler med styreenhet. Må anordne en innretning for å avlaste disse.</i> |
| 4 | Garasje
Plass 146 | Bevegelig ledning var ikke av type egnet for formålet. Jf. fel § 37
<i>Gjelder forlengelse til ladekabel for elbil.</i> |
| 5 | Garasje
Plass
89,90,95,114,138,142 | Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. fel § 16
<i>Skjøteledninger ligger utsatt for mekanisk skade og er ikke egnet for formålet.</i> |
| 6 | Garasje | Bevegelig ledning lå utsatt til for beskadigelse. Jf. fel § 28
<i>Gjelder skjøteledning til bobil utendørs.</i> |
| 7 | Garasje | Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. fel § 16
<i>Gjelder skjøteledning til vaktmesterbod.</i> |
| 8 | Garasje | Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel § 20
<i>Lysarmatur hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato Underskrift montør

Dato Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

04.03.2016

Dato

Harvard Gjellmark

Underskrift